FOLD

MyWeigh

www.myweig

MyWeigh

iBALANCE 2600i™

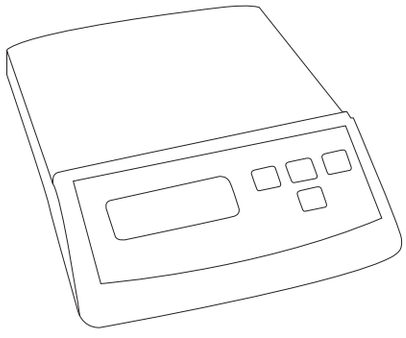

USER MANUAL

FOLD

FOLD

DATOS CARACTERISTICOS

Función de contar
1. Pulsen **[ON/OFF]** para encender el aparato . Esperen a "0" para aparecer en la pantalla.
2. Pulsen **[UNITS]** para llegar al modo de contar
3. Presionen la tecla **[PCS]** para ajustar la cantidad (10, 20, 50 o 100 piezas) a la cantidad de referencia
4. Pongan la cantidad correspondiente en la báscula y después presionen **[UNITS]** y pulsen **[ON/OFF]**. El display indica "PASS".
5. Pongan cualquier cantidad de los objetos a pesar en la báscula (la cantidad de referencia debería ser 10, 20, 50 o 100 piezas). El peso de los objetos está indicado en el display.
6. Por presionar la tecla **[UNITS]** o **[ON/OFF]**, pueden devolver al modo normal de pesar cuando quiera.

Desconexión automática
La báscula dispone de una desconexión automática para mantener el rendimiento de pila. Se apaga automáticamente tras una inactividad de aproximadamente 90 segundos.

Encender / apagar la desconexión automática
1. Aseguren que la báscula está apagada. Mantengan presionado **[ON/OFF]**. El display indica A-ON = Auto-Off encendido / A-OFF = Auto-Off apagado.
2. Presionen la tecla **[Z]** para encender y apagar la desconexión automática.
3. Apaguen la báscula para confirmar su selección.

Indicación de la capacidad:
La My Weigh® i2600™ está equipada con una indicación gráfica de la capacidad. Esta indicación permite de leer la capacidad restante de la báscula a cualquier hora durante el proceso de pesar a la izquierda del display.Por favor nunca sobrecargen la báscula.

Pies ajustables
Esta báscula dispone de pies ajustables.



ESPECIFACIONES			
Capacidad	2600g x 0.1g	**Unidades**	g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn pcs
Desconexión automática	2 min.		
Dimensiones de la báscula	200mm x 240mm x 80mm		
Dimensiones del platillo	140mm x 165mm		
Temperatura de operación	Optimo 10-40°C (50-104°f)		
Suministro eléctrico	6 x pilas AA / Adaptador		
Zona Tara	Hasta la capacidad máxima de la báscula		

AC INCLUDED · BACKLIT · PRECISION 0.1g · ADWT · WEIGHMETER · AUTO-OFF · LIFETIME 30

iBALANCE 2600i
USER MANUAL

MyWeigh

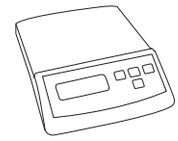

ENGLISH

Capacity
2600g x 0.1g

Thank you for purchasing the My Weigh® iBalance® 2600™ digital scale. Please read all operating instructions carefully before use. This electronic scale is a precision instrument. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. For more information please visit www.myweigh.com
Never load the scale with more than the maximum capacity. Although the iBalance® 2600™ is designed to be extremely durable with extra overload protection built into the case, overloading will permanently damage it! Avoid any exposure to extreme heat or cold, your scale works better when operated at normal room temperature. Keep your scale in a clean environment. Dust, dirt, moisture, vibration, air currents and/or a close proximity to other electronic equipment can all cause an adverse effect on the reliability and accuracy of your scale. Handle with care. Gently apply all items to be weighed onto tray top. Avoid shaking, dropping or otherwise shocking the scale. Scales are delicate instruments and unlike cellular phones, scales have delicate sensors that determine how much an item weighs. If you drop or shock your scale, these sensors "feel" the shock and are sometimes destroyed. This happens with all digital scales. We design our scales to be as resistant to shock or drops as possible, however there is no way for us to protect 100% against load cell or sensor damage. Failure to follow these instructions will void your warranty.

Always allow the scale to acclimate to normal room temperature for at least one hour before use. Give your scale sufficient warm up time. Usually 30-60 seconds before calibration to give the internal components a chance to stabilize.

PRECAUTIONS BEFORE USING THE BALANCE

1. Matter charged with static electricity can affect accuracy. Discharge all static electricity. For example, one method is to use Static-Guard spray, and spray it on both sides of the weighing platform.
2. The balance must be in an exactly horizontal position in order to achieve accurate measurement results. In order to bring the balance into a horizontal position, the adjustable feet are turned either clockwise or counter-clockwise until the air bubble on the front panel is in the center of the marked circle.
3. Please use an independent power outlet to avoid interference from other electrical appliances.
4. Don't put any object on the platform before powering on.
5. When possible please allow the scale to warm up for several minutes before operation.
6. Items should always be placed on the center of the platform when being weighed.
7. For optimum accuracy, recalibrate before each use.

POWER SUPPLY

AC Adapter
The scale can be powered by an AC adaptor. Please only use the correct AC adaptor for this scale – an incorrect AC adaptor can cause damage to the scale and possible fire or injury. Use of an incorrect AC adaptor will also void your warranty.

FOLD

BATTERIES

Low Batteries & bad battery connections are the #1 cause of scale malfunction and inaccuracy! We test all of our scale returns from consumers and 60% of them are battery related problems. This sounds silly but it's true! A scale will perform poorly when it has low batteries. Use good quality batteries & replace them often (Remove the batteries if you plan to store the scale for longer then 14 days). We include good quality batteries with all of our scales but they can run low in storage. If your scale simply won't turn on while on battery power, it is often caused by loose battery connections. Battery prongs (terminals) are made of metal and they have to be in contact with the batteries. You can use a paperclip to slightly bend the battery prongs to have a better connection. Some poorly designed batteries have recessed or partially obstructed battery terminals. This may cause your prongs to be touching the plastic housing of the battery instead of the metal of the battery terminal.

Battery installation
a) Press and lift open the battery cover located at the bottom of the unit.
b) Insert the batteries and make sure the polarity is correct (+) and (-).
c) Close the battery cover until it clicks shut.
Note : If the battery symbol appears in the display, it means low battery power. It is time to replace the battery. If the power is too low, it will show "Lo" when powered on and then it will turn off automatically.

OPERATION INSTRUCTIONS

Weighing Procedures
1.Press **[ON/OFF]** to turn on the scale.
When the power is turned on, the scale will countdown for a few seconds and "0" will appear on the display.

2.Select the weighing unit with **[UNITS]** key.
Press **[UNITS]** to select a weighing unit g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn pcs.
Once the unit has been selected, the selected unit will be displayed next to the weight value.

3.Start weighing
Verify the reading is "0". Place objects on the weighing platform to weigh.
When the reading becomes stable, the stable indicator is displayed.

TARE
Tare can be used for eliminating the weight value of an empty container. Place an empty container on the scale and press **[Z]**. Then place the items to be weighed in the container. NOTE: When all weight is removed from the weighing tray, the tared value of a container will be displayed as a negative number. Press **[Z]** again to return the scale to zero.

CALIBRATION

How to calibrate **you must have an accurate 2000 g weight or combination of weights in order to calibrate**
Calibration may be required when the scale is first set up for use, or if the scale is moved to a different altitude or new location. This is necessary because the weight of a mass in one location is not necessarily the same in another location. Also, with time and use, mechanical deviations can occur.
1. From the off setting press & hold the **[Z]** button, then press the **[ON/OFF]** button, release both keys. The display shows "CAL" and an AD value.
2. Press **[UNITS]** again, the display will show the correct calibration weight "2000.0".
3. Place the correct calibration weight on the platform and then press **[UNITS]**. The display will show "--------" and then an AD value. Turn off the scale and remove the weight(s).
4. The calibration process is complete.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Adaptador
Pueden usar esta balanza con un adaptador. Solamente usen el adaptador previsto para esta balanza - un adaptador incorrecto puede dañar la balanza durablemente y causar un incendio. Si la balanza esta dañada por un adaptador incorrecto, el derecho de garantía caducara.

Pilas
Pilas vacías son la causa principal para malfuncionamientos o pesajes inexactos. Examinamos todas las básculas que son devueltas por los usuarios finales. Aquí se comprobó que la causa de casi el 60% de las devoluciones son pilas vacías. Por favor cambien primeramente las pilas en caso de un malfuncionamiento o si ya no se enciende la báscula. Por favor controlen también los contactos. Si éstos están deformados no hacen contacto con la pila, esto también podría causar un malfuncionamiento de la báscula.

Aplicación de la pila:
a) Abran el compartimento de pila presionando el bloqueo.
b) Prestan atención a la polaridad al introducir la pila.
c) Coloquen la tapa de la pila.
d) A partir de ahora, la báscula está lista para la operación de pila.
NO APLIQUEN NINGUN TIPO DE FUERZA Y NO EMPLEEN NINGUNA PRESION AL PLATILLO DE LA BASCULA.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Pesar
1. Pulsen **[ON/OFF]** para encender el aparato. Mantengan pulsado la tecla para apagar la balanza.
2. Pulsen **[UNITS]** para seleccionar entre las unidades de peso g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn pcs

TARA
Pulsen **[Z]** para poner la báscula a cero. Tara se puede aplicar para borrar el peso de un platillo vacío. Pongan un recipiente vacío por encima de la báscula y pulsen **[Z]**. Después, pongan los objetos a pesar en el platillo de la báscula. TARA también se aplica como MEMORIZADOR.

Pongan simplemente los objetos a pesar en el platillo, pulsen **[Z]** y retiren a continuación los objetos. El peso de las piezas será indicado como valor negativo y queda memorizado en el display, por lo cual se facilita que se pueda leer más fácilmente.
ATENCIÓN: Si retiran el peso completo del platillo, el peso vacío de un recipiente será indicado como valor negativo. Pulsen de nuevo **[Z]** para poner la imagen a cero.

CALIBRACION

Calibrar: Necesitan un peso de 2000g para calibrar la balanza.
Importante: Cuiden a un tiempo de calentamiento suficiente antes de cada calibrado. Solamente calibren la báscula en un superficie estable y fija. Si posible, utilizen una alfombrilla de ratón o un subsuelo similar. Calibren la báscula si esta expuesto a cambios de la altitud.
1. Aseguren que la báscula está apagada. Mantengan presionado la tecla **[Z]** y presionen **[ON/OFF]**. Suelten ambas teclas. El display indica "CAL" y después un número aleatorio.
2. Presionen la tecla **[UNITS]**. El display indica el peso de calibrar ("2000.0").
3. Pongan el peso necesario cuidadosamente en la báscula y presionen nuevamente **[UNITS]**.
4. El display indica "---------" y después un número aleatorio. Eliminen el peso de la báscula y la apaguen. El calibrado ahora está terminado.

FOLD

iBALANCE 2600i
USER MANUAL

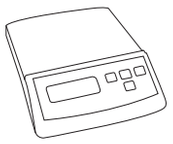

Capacidades
2600g x 0.1g

ESPAÑOL

Muchas gracias ppor su compra de nuestra báscula My Weigh® i-Balance 2600™ .Por favor léan atentamente todas las instrucciones de servicio. Aquí se trata de un aparato de precisión. En caso de un tratamiento normal y cuidadoso, esta báscula supuestamente trabajará fiablemente y tendrá una duración de muchos años. Encontrarán más informaciones en nuestra página web www.myweigh.com.

No excedan nunca la capacidad máxima de la báscula. Aunque la i-2600™esté construída muy sólidamente y tenga una protección de sobrecarga, se pueden causar daños consistentes con una sobrecarga. No trabaje con calor o frío extremo a larga duración. Un modo de operar óptimo será garantizado si la báscula se opera a temperatura ambiente. Mantengan un ambiente limpio. Polvo, suciedad, vibración, estelas de aire o la cercanía a otros aparatos electrónicos pueden influir negativamente la fiabilidad y exactitud de la báscula.

Apliquen un manejo meticuloso. Pongan todos los objetos a pesar con precaución al platillo de la báscula. Eviten sin falta cualquier tipo de concusiones, derrumbes y otros choques. Básculas pertenecen a aparatos de medición sensible y, en comparación de teléfonos móviles, disponen de sensores extremamente sensibles con los que se puede estimar el peso de un objeto. En caso de que la báscula caiga o choque en algún lado, estos sensores perciben este „impacto“ y pueden ser dañados considerablemente. Este es el caso para todas las básculas digitales. Nosotros construímos las básculas lo más seguro posible para evitar todo tipo de choques y derrumbes. Sin embargo, no tenemos ninguna posibilidad de garantizar al 100% la protección de sobrecarga del tensiómetro o el daño del sensor. En caso de que no traten la báscula adecuadamente o no observen las instrucciones manuales, su derecho a garantía puede caducar. Den a la balanza la oportunidad de ajustarse a la temperatura ambiente normal antes del uso. Esperen 30-60 segundos antes del proceso de calibrar para que los componentes interiores pueden estabilizarse.

AVISOS DE SEGURIDAD

1. Una recarga estática de la báscula puede influir los resultados de medición. Utilizen en su caso un spray antiestático.
2. Aseguren que la báscula está en una posición horizontal. Para esto, por favor utilizen los pies ajustables y el nivel.
3. Por favor solamente pongan objetos en la báscula cuando está encendida.
4. Den algunos minutos a la balanza para que puede ajustarse a la temperatura ambiente
5. Por favor coloquen los objetos a pesar en el medio del platillo.
6. Calibren la báscula antes de cada proceso de pesar para obtener una precisión más alto posible.

SCALE FEATURES

Counting Function
1. Press **[ON/OFF]** to turn on the scale. Wait for "0" to appear on the display.
2. Press **[UNITS]** several times until the scale is in PCS mode (the indicator should be on pcs).
3. Select the sample size by pressing **[PCS]** . Either 10, 20, 50 or 100.
4. Put the exact quantity of samples desired on the platform and press **[UNITS]**, the display will show "PASS".
5. Place the items that you want counted onto the tray and the total number of items will show on the display.
6. Press the **[UNITS]** key to exit the counting function and return to normal weighing or you can press **[ON/OFF]** to turn the scale off.

Auto off
An auto shut off feature is provided to conserve battery power. The unit will automatically turn off after 2 minutes of inactivity.

To Enable or Disable the Auto-off
1. The scale should be OFF. Press and hold **[UNITS]** , then press and release **[ON/OFF]** the display will show A-ON =Auto-Off enabled / A-OFF=Auto-Off disabled.
2. Press **[Z]** to toggle between the auto off settings.
3. To confirm the setting and return to weighing mode turn the scale off and on again

Weighmeter ™
On the side of the display you will notice a series of bars that increase as the load on the scale increases. This is our Weighmeter TM invention. It helps you know the remaining capacity on the scale and also will indicate an overload if one occurs. Please use the Weighmeter TM to monitor your weighing loads and please do not overload this scale.

Adjustable Feet
on bottom of each corner of the scale



SPECIFICATIONS			
Capacity	2600g x 0.1g	**Units**	g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn pcs
Auto-OFF	2 min.		
Scale dimension	200mm x 240mm x 80mm		
Tray dimension	140 x 165mm		
Operating temperature	Optimum 10-40°C (50-104°f)		
Power Source	6 x AA batteries or AC power adaptor		
Tare range	Up to scale's maximum capacity		
Zero range	± 5% of max. capacity		

FOLD

iBALANCE 2600i
USER MANUAL

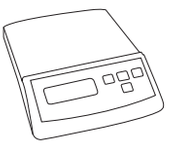

Kapazitäten
2600g x 0.1g

DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf der Digitalwaage My Weigh® iBalance 2600®. Bitte lesen Sie aufmerksam alle Bedienhinweise. Es handelt sich hierbei um ein Präzisionsgerät. Bei normaler und sorgsamer Handhabung erweist sich das Gerät über viele Jahre als zuverlässig und betriebssicher. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website www.myweigh.com.

Überschreiten Sie niemals die maximale Kapazität der Waage. Auch wenn die My Weigh® iBalance 2600® extrem solide gebaut ist und über einen eingebauten Überlastungsschutz verfügt, kann eine Überlastung zu dauerhaften Schäden führen. Das Gerät darf nicht dauerhaft extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Eine optimale Arbeitsweise ist gewährleistet, wenn das Gerät bei normaler Raumtemperatur eingesetzt wird. Sorgen Sie für ein sauberes Umfeld. Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Vibration, Luftströmungen sowie die Nähe zu anderen elektronischen Geräten können die Zuverlässigkeit und Genauigkeit Ihrer Waage negativ beeinflussen. Wenden Sie bei der Handhabung Sorgfalt an. Legen Sie alle zu wiegenden Gegenstände vorsichtig auf die Wiegefläche. Vermeiden Sie unbedingt Erschütterungen, Stürze oder andere Stöße. Waagen sind Feinmessgeräte und verfügen, im Gegensatz zu Mobiltelefonen, über hochempfindliche Sensoren, mit deren Hilfe sich das Gewicht eines Gegenstandes bestimmen lässt. Stürzt Ihre Waage oder erleidet sie einen Stoß, nehmen die Sensoren diesen „Schlag“ wahr und können dadurch zerstört werden. Dies ist bei allen Digitalwaagen der Fall. Wir konstruieren unsere Waagen so erschütterungs- und sturzfest wie möglich. Jedoch haben wir nicht die Möglichkeit, einen 100%-igen Schutz vor Überlastung der Wiegezelle oder Beschädigung des Sensors zu gewährleisten. Bei nicht ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann Ihr Garantieanspruch verfallen.

Geben Sie dem Gerät die Gelegenheit, sich vor Gebrauch auf normale Raumtemperatur einzustellen. Warten Sie vor dem Kalibrierv-organg 30-60 Sekunden, damit sich die inneren Komponenten stabilisieren können.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Eine statische Aufladung der Waage kann die Messergebnisse beeinflussen. Benutzen Sie ggfls. ein Antistatikspray.
2. Stellen Sie sicher, dass die Waage ausnivelliert ist. Verwenden Sie hierzu die höhenverstellbaren Füße und die Libelle.
3. Legen Sie keine Gegenstände auf die Wiegefläche bevor die Waage eingeschaltet ist.
4. Wenn möglich geben Sie der Waage einige Minuten um sich an die Raumtemperatur anzupassen.
5. Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände möglichst mittig auf die Wiegefläche.
6. Für höchstmögliche Genauigkeit kalibrieren Sie die Waage vor jedem Wiegevorgang.

SPECIFICITES

Fonction de compter
1. Appuyer sur **[ON/OFF]** pour allumer la balance.
2. Pour arriver à la fonction de compter, appuyer sur **[UNITS]**.
3. Appuyer sur la touche **[PCS]** pour ajuster la quantité (10, 20, 50 ou 100) à la quantité de référence.
4. Poser la quantité correspondente sur la balance et après appuyer sur **[UNITS]**. L'écran affiche "PASS".
5. Maintenant vous pouvez enlever les objets de la balance ou ajouter quelques objets à la balance. Désormais, la balance affiche le nombre des pièces respectif sur l'écran.
6. À tout moment vous pouvez retourner au mode de peser normal en appuyant sur la touche **[UNITS]** ou **[ON/OFF]**.

Déconnexion automatique
L'appareil s'éteint automatiquement après environ 120 sec d'inactivité.

Allumer et éteindre la déconnexion automatique
1. Vous vous assurez que la balance est éteinte. Maintenir appuyé **[UNITS]** et appuyer sur **[ON/OFF]**. L'écran affiche A-ON = Auto-Off allumé / A-OFF = Auto-Off éteint
2. Appuyer sur la touche **[Z]** pour allumer et éteindre la déconnexion automatique.
3. Éteindre la balance pour confirmer votre choix.

Indication de la capacité:
La My Weigh i2600 comporte notre indication graphique de la capacité. Cet indication vous permet de lire la capacité restante à gauche de l'écran à tout moment pendant le processus de peser. S'il vous plait jamais surcharger la balance!!!

Pieds ajustables
La balance dispose des pieds ajustables.

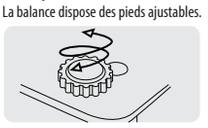

SPECIFICATIONS			
Capacités	2600g x 0.1g	**Unités**	g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn pcs
Auto-OFF	2 min.		
Dimensions de la balance	200mm x 240mm x 80mm		
Dimensions du plateau	140mm x 165mm		
Température d'utilisation	Optimo: 10-40°C (50-104°f)		
Source d'énergie	6 piles alcalines AA / Adaptateur		
Tare range	Échelle de la capacité d'accueil maximale		

PILES

Piles faibles et mauvaises connections des piles sont les causes premières de malfonction ou imprécision! Nous testons tout les retours de balances de clients. 60% des retours de clients sont des problèmes liés aux piles. Cela semble ridicule mais c'est la réalité! Une balance fonctionnera lentement ou sera imprécise si les piles sont faibles. Veuillez remplacer les piles souvent et veillez à utiliser des piles de bonne qualitee. Nous incluons des pile de bonne facture avec toutes nos balances mais les piles peuvent se vider pendant le stockage. Si votre balance ne s'allume pas alors que de bonnes piles sont intallées, cela est souvent dû à une mauvaise connexion avec les piles. Les connecteurs de piles sont faits de métal. Ils faut qu'ils soient correctement en contact avec les piles pour que la balance s'allume. Il est possible d'utiliser un clip à papier pour plier légèrement les connecteurs afin qu'ils offrent une meilleur connexion. D'autre part certaines piles de mauvaise qualité ont des terminaux partiellement obstrués ou en retrait. Par conséquent les connecteurs peuvent entrer en contact avec le plastique des des piles au lieu des termina

Installer les piles:
a) Retirer le couvercle des piles en le faisant glisser dans la direction de la flèche.
b) Placer les piles dans le compartiment alignées dans les sens indiqué.
c) Re-placer le couvercle et le sécuriser.
d) La balance est maintenant prête à être utilisée.
NE PAS USER D'UNE FORCE EXCESSIVE ET NE PAS APPUYER SUR LE PLATEAU DE PESEE!.

MODE D'EMPLOI

Procédures de pesage
1. Appuyer sur **[ON/OFF]** pour allumer la balance. Maintenir appuyé cette touche pour éteindre la balance.
2. Appuyer sur **[UNITS]** pour sélectionner entre les unités de poids g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn, pcs.

Tare
Presser **[Z]** pour remettre la pesée à zéro. La Tare peut être utilisée pour éliminer le poids d'un contenant vide. Placer le contenant vide sur la balance puis presser **[Z]** . Placer ensuite les objets à peser dans le contenant. La Tare peut aussi être utilisée comme mémoire. Poser les objets à peser sur la balance, appuyer sur **[Z]** et enlever les objets. Le poids des objets s'affichera alors en valeurs négatives et restera à l'écran pour une lecture facile.
NOTE: Lorsque tous les objets sont retirés du plateau de pesée, la valeur de tare du contenant sera affichée en valeurs négatives.
Appuyer **[Z]** à nouveau pour retourner à zéro.

CALIBRATION

Calibrer: vous avez besoin d'un poids de 2000g pour calibrer la balance.
S'il vous plait calibrer la balance si vous l'utilisez pour la première fois, si la balance est exposée aux dénivelés ou si vous utilisez la balance dans un autre endroit. C'est nécessaire parce que le poids d'une quantité dans un endroit déterminé n'est pas toujours le même dans un autre endroit. C'est aussi possible qu'il apparaîtront des deviations mécaniques de temps en temps.

1. Vous vous assurez que la balance est éteinte. Maintenir appuyé la touche **[Z]** et appuyer sur **[ON/OFF]**. Lâcher les deux touches. L'écran affiche "CAL" et après un nombre aléatoire.
2. Appuyer sur la touche **[UNITS]**. L'écran affiche le poids de calibrer ("2000.0").
3. Poser le poids nécessaire de calibrer prudentement sur la balance et appuyer de nouveau sur **[UNITS]**.
4. L'écran affichera "---------" et après un nombre aléatoire. Eliminer le poids de la balance et éteindre la balance. Maintenant le calibrage est terminé.

STROMVERSORGUNG

Netzteil
Die Waage kann mit einem Netzteil betrieben werden. Verwenden Sie ausschließlich das für diese Waage vorgesehene Netzteil – ein falsches Netzteil kann die Waage dauerhaft beschädigen oder aber einen Brand auslösen. Wird die Waage aufgrund eines falschen Netzteils beschädigt, erlischt der Garantieanspruch.

Batterien
Leere Batterien sind die Hauptursache für Fehlfunktionen oder ungenaues Wiegen. Wir testen alle Retouren von Endkunden. Hierbei hat sich herausgestellt, dass nahezu 60% der Retouren auf leere Batterien zurückzuführen sind. Bitte wechseln Sie bei einer Fehlfunktion oder aber wenn sich die Waage nicht mehr anschalten lässt zuallererst die Batterien. Bitte überprüfen Sie ebenfalls die Kontakte. Sind diese verbogen und haben keinen Kontakt zur Batterie, führt dies ebenfalls zu einer Fehlfunktion der Waage.

Einsatz der Batterie:
a) Öffnen Sie das Batteriefach durch Drücken der Verriegelung.
b) Achten Sie beim Einlegen auf die Polarität.
c) Setzen Sie den Batteriedeckel ein.
d) Die Waage ist nun für den Batteriebetrieb bereit.
GEHEN SIE NICHT MIT GEWALT VOR UND ÜBEN SIE KEINEN DRUCK AUF DIE WIEGEFLÄCHE AUS.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wiegen
1. Drücken Sie **[ON/OFF]** um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Drücken Sie **[UNITS]**, um zwischen den Gewichtseinheiten g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn pcs auszuwählen.

TARA
Drücken Sie **[Z]**, um die Waage auf Null zurückzusetzen. Tara kann verwendet werden, um das Gewicht einer leeren Waagschale zu löschen. Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Waage und drücken Sie **[Z]**. Anschließend legen Sie die zu wiegenden Gegenstände in die Waagschale. TARA wird ebenfalls als SPEICHER verwendet. Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände auf die Wiegefläche, drücken Sie **[Z]** und nehmen Sie dann die Gegenstände herunter. Das Gewicht der Teile wird Ihnen als negativer Wert angezeigt und verbleibt gespeichert im Display, wodurch ein einfaches Ablesen ermöglicht wird.
NOTA: Wenn das gesamte Gewicht von der Wiegefläche entfernt wurde, wird das Leergewicht des Behälters als negative Zahl angezeigt. Drücken Sie **[Z]** erneut, um die Anzeige auf Null zurückzusetzen.

KALIBRIERUNG

Sie benötigen ein 2000g Gewicht um die Waage zu kalibrieren.
Wichtig: Sorgen Sie für eine ausreichende Aufwärmzeit vor jeder Kalibrierung. Führen Sie die Kalibrierung auf einem ebenen und festen Untergrund durch. Wenn möglich nutzen Sie ein Mousepad oder aber einen ähnlichen Untergrund. Kalibrieren Sie Ihre Waage wenn diese unterschiedlichen Höhenmetern ausgesetzt ist.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Waage ausgeschaltet ist. Halten Sie die Taste **[Z]** gedrückt und drücken Sie **[ON/OFF]**. Lassen Sie beide Tasten los. Im Display erscheint zunächst "CAL" und dann eine Zufallszahl.
2. Drücken Sie die Taste **[UNITS]**. Im Display erscheint das Kalibrierungsgewicht ("2000.0").
3. Legen Sie das erforderliche Kalibriergewicht vorsichtig auf die Wiegefläche und drücken Sie erneut **[UNITS]**.
4. Im Display erscheint "---------" und im Anschluss eine Zufallszahl. Entfernen Sie das Gewicht von der Wiegefläche und schalten Sie die Waage aus. Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen.

KENNDATEN

Stückzählfunktion
1. Drücken Sie **[ON/OFF]** um die Waage einzuschalten.
2. Wechseln Sie mittels der Taste **[UNITS]** in die Stückzählfunktion.
3. Drücken Sie die Taste **[PCS]** um die Referenzmenge (10, 20, 50 oder 100 Stück) festzulegen.
4. Legen Sie die entsprechende Stückzahl auf die Wiegefläche und drücken Sie anschließend **[UNITS]**. Im Display erscheint "PASS".
5. Sie können nun die Gegenstände von der Wiegefläche entfernen oder aber hinzufügen, die Waage zeigt von nun an die jeweilige Stückzahl im Display an.
6. Sie können jederzeit durch drücken der Taste **[UNITS]** oder **[ON/OFF]** in den normalen Wiegemodus zurückkehren.

Automatische Abschaltung
Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltung, um die Batterieleistung zu erhalten. Das Gerät schaltet sich automatisch nach ca. 120 Sekunden ab, wenn es nicht mehr betätigt wird.

Ausschalten von Auto-off
1. Vergewissern Sie sich, dass die Waage ausgeschaltet ist. Halten Sie **[UNITS]** gedrückt und drücken Sie **[ON/OFF].** Im Display erscheint A-ON = Auto-Off eingeschaltet / A-OFF= Auto-Off ausgeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste **[Z]** um die Auto-off Funktion ein-und auszuschalten.
3. Schalten Sie die Waage aus um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Weighmeter TM
Die My Weigh i2600 ist mit unserer grafischen Kapazitätsanzeige ausgestattet. Diese ermöglicht es Ihnen die Kapazitätsauslastung der Waage jederzeit während des Wiegevorgangs auf der linken Seite des Displays abzulesen. Bitte achten Sie darauf die Waage nicht zu überlasten!!!

Justierbare Füße
Diese Waage verfügt über justierbare Füße.

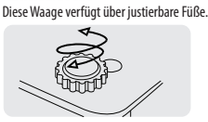

SPEZIFIKATIONEN			
Kapazitäten	2600g x 0.1g	**Gewichtseinheiten**	g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn pcs
Automatische Abschaltung	2 min.		
Abmessung der Waage	200mm x 240mm x 80mm		
Abmessung der Wiegefläche	140mm x 165mm		
Betriebstemperatur	Optimal 10-40°C (50-104°F)		
Stromversorgung	6 x AA Batterien / Netzteil		
Tara-Bereich	Gesamter Wiegebereich der Waage		

iBALANCE 2600i
USER MANUAL

MyWeigh

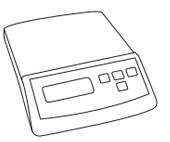

FRANÇAIS

Capacités
2600g x 0.1g

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de la balance électronique My Weigh® iBalance-2600®. Veuillez lire les instructions ci-dessous attentivement avant utilisation. Cette balance électronique est un instrument de précision. Avec une utilisation normale cette balance procurera des années de service fiable. Pour plus de renseignements veuillez visiter www.myweigh.com

Ne jamais charger la balance avec plus que la capacité maximale indiquée. Bien que la balance i2600® soit conçue pour être particulièrment durable avec une protection de surcharge intégrée, une surcharge l'endommagerai définitivement! Eviter l'exposition au chaud ou froid extrême, votre balance fonctionnera mieux à température ambiante normale. Toujours lui laisser au moins une heure pour s'acclimater à la température ambiante de la pièce avant de l'utiliser. La conserver dans un endroit propre. Poussière, saleté, humidité, vibrations, courants d'air et proximité d'autres équipements électroniques peuvent avoir des effets néfastes sur la fiabilité et la précision de la balance. Manipuler avec précaution. Déposer délicatement les objets à peser sur la plateforme. Bien que cette balance soit conçue pour être durable, éviter au maximum de la traiter brusquement car cela pourrait endommager définitivement le capteur interne. Eviter de secouer, laisser tomber ou bien de choquer la balance. Ceci est un instrument de précision et doit être manipulé avec une précaution extrême. Nous l'avons conçu pour maximiser sa résistance aux chocs et chutes, mais il n'est pas possible de la protéger à 100% contres les dommages aux capteurs. Ne pas respecter ces instructions annulerai la garantie.

Donner à la balance l'occasion de s'ajuster à la température ambiante normal avant l'usage. Attendre 30-60 secondes pour que les composantes intérieurs puissent se stabiliser.

INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

1. Un chargement statique de la balance peut influer les résultats de mesure. Utiliser éventuellement un spray anti-statique.
2. Assurer que la balance se trouve sur une position horizontale. Pour cela utiliser les pieds ajustables et la nivelle.
3. Seulement poser des objets sur la balance si la balance est allumée.
4. Donner quelques minutes à la balance pour qu'elle puisse s'ajuster à la température ambiante.
5. Poser les objets à peser au milieu de la balance.
6. Calibrer la balance avant chaque processus de peser pour obtenir une précision le plus haut possible.

ALIMENTATION

ADAPTATEUR
Vous pouvez utiliser cette balance avec un adaptateur. Seulement utiliser l'adaptateur prévu pour cette balance - un adaptateur incorrect peut endommager la balance durablement ou causer un incendie. Si la balance est endommagé en raison d'un adaptateur incorrect, le droit de garantie expirera.